

$XYZ_w=95.0443, 100.0, 108.89$

$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = D65$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$


$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$

$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_w=100$

des sRGB-Farbraums für D65

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

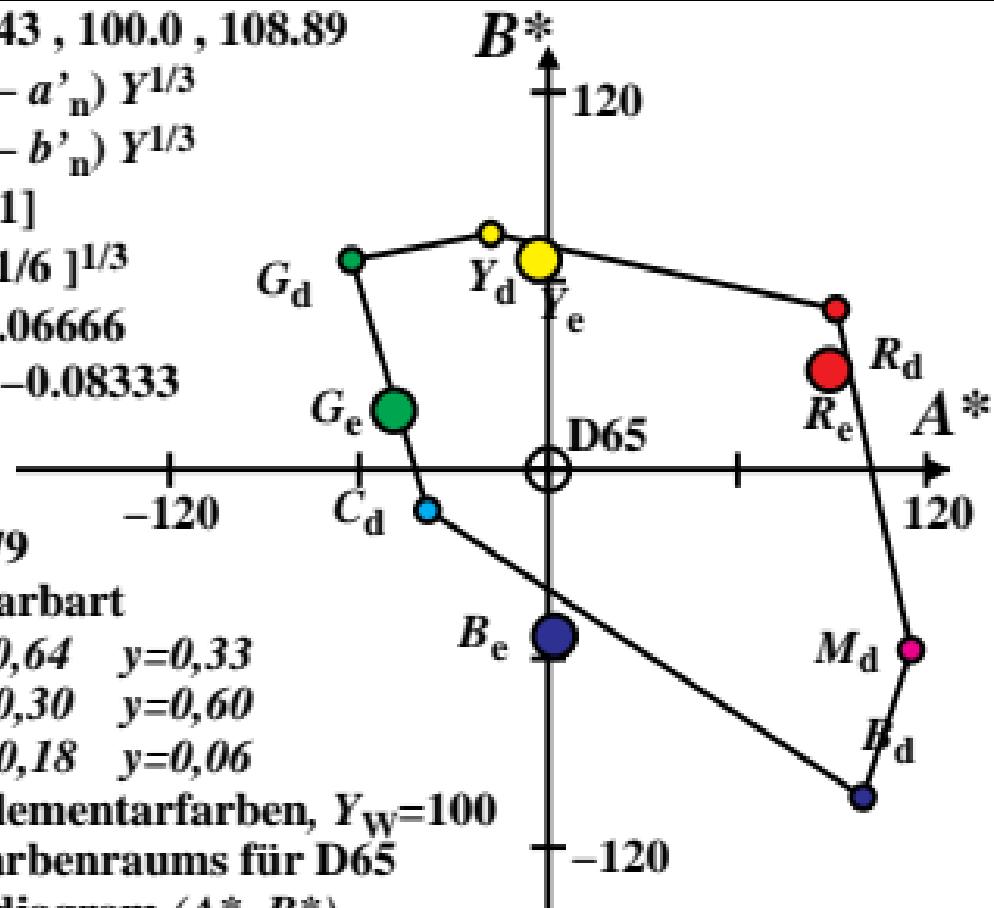

$XYZ_w=96.4228, 100.0, 82.49$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n*}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n*}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = D50$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbraums für D50

in Buntheitsdiagramm (A^*, B^*)

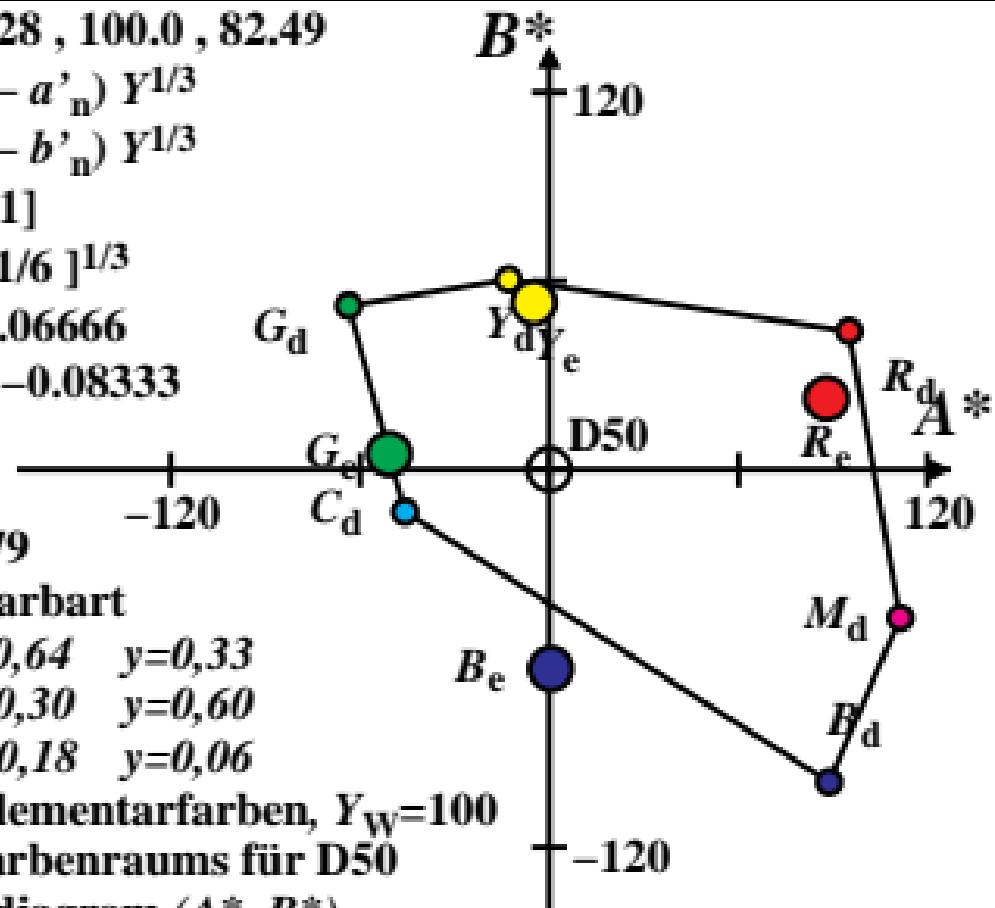

$XYZ_w=100.932, 100.0, 64.68$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = P40$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_w=100$

des sRGB-Farbenraums für P40

in Buntheitsdiagramm (A^*, B^*)

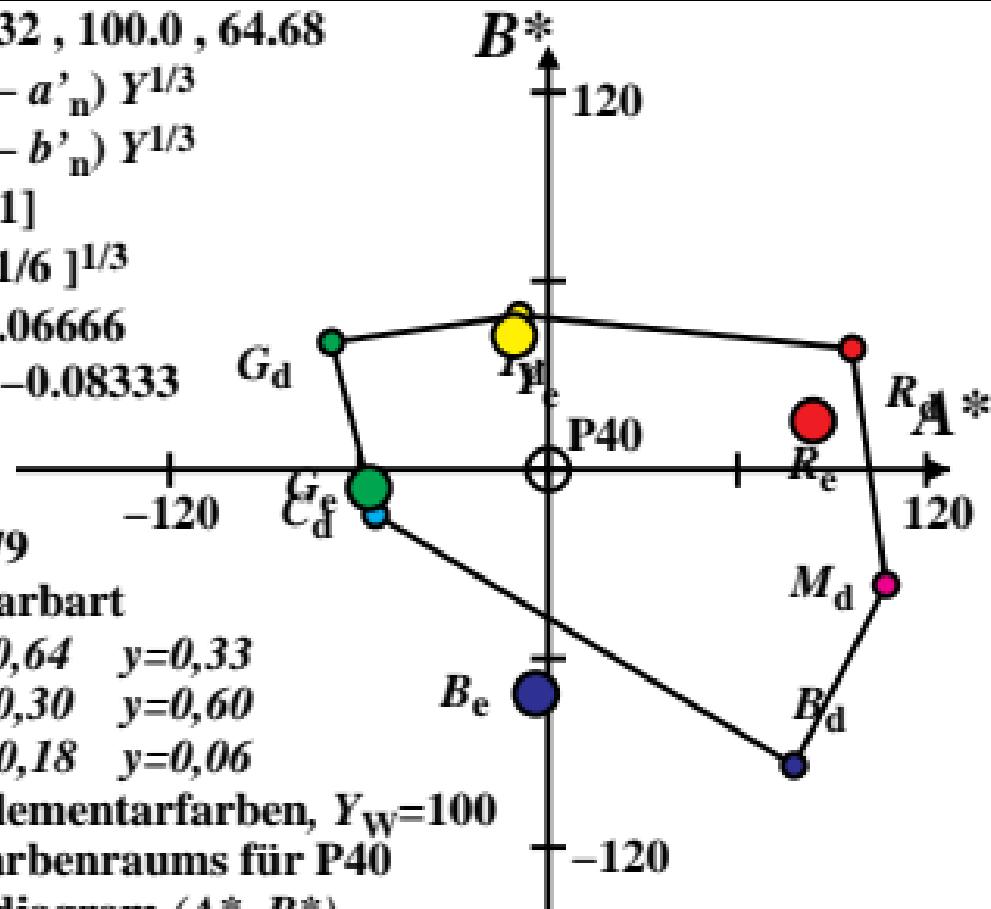

$XYZ_w=109.849, 100.0, 35.58$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n_0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n_0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = A00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbenraums für A00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

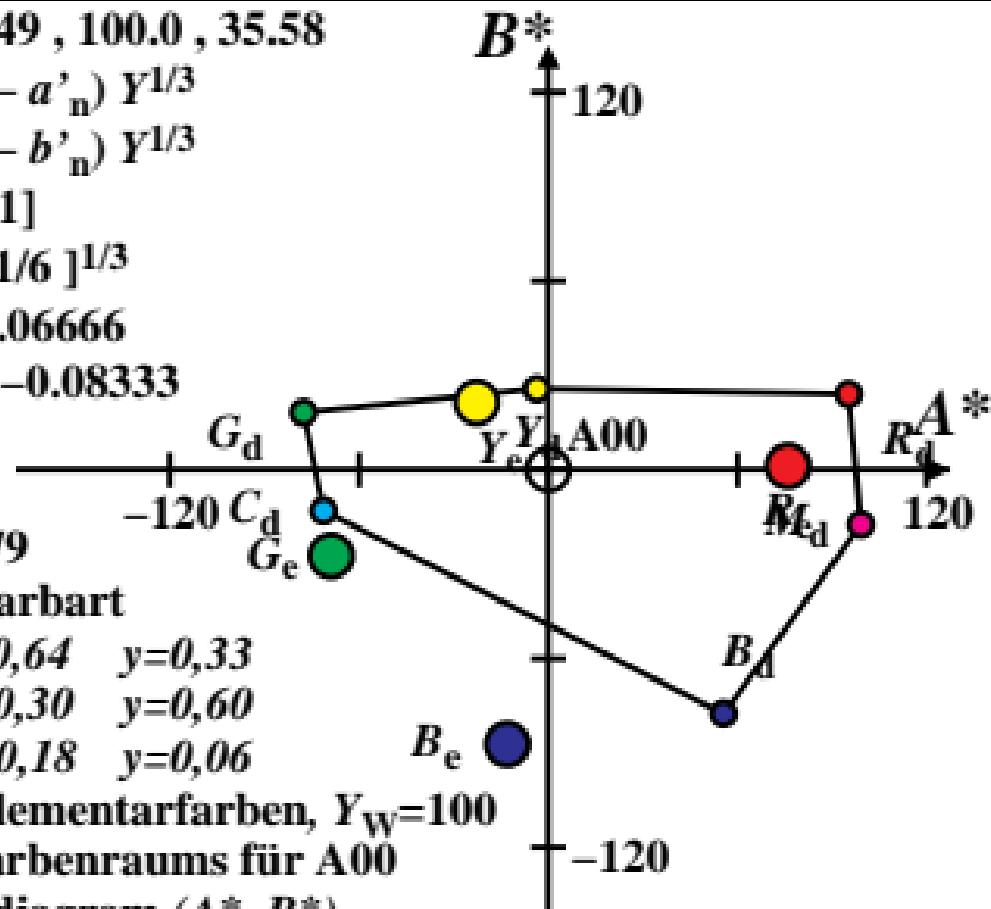

$XYZ_w=100.001, 100.0, 100.0$

$a^* = 500 (a' - a'_{n}) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_{n}) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = E00$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$


$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$

$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbenraums für E00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

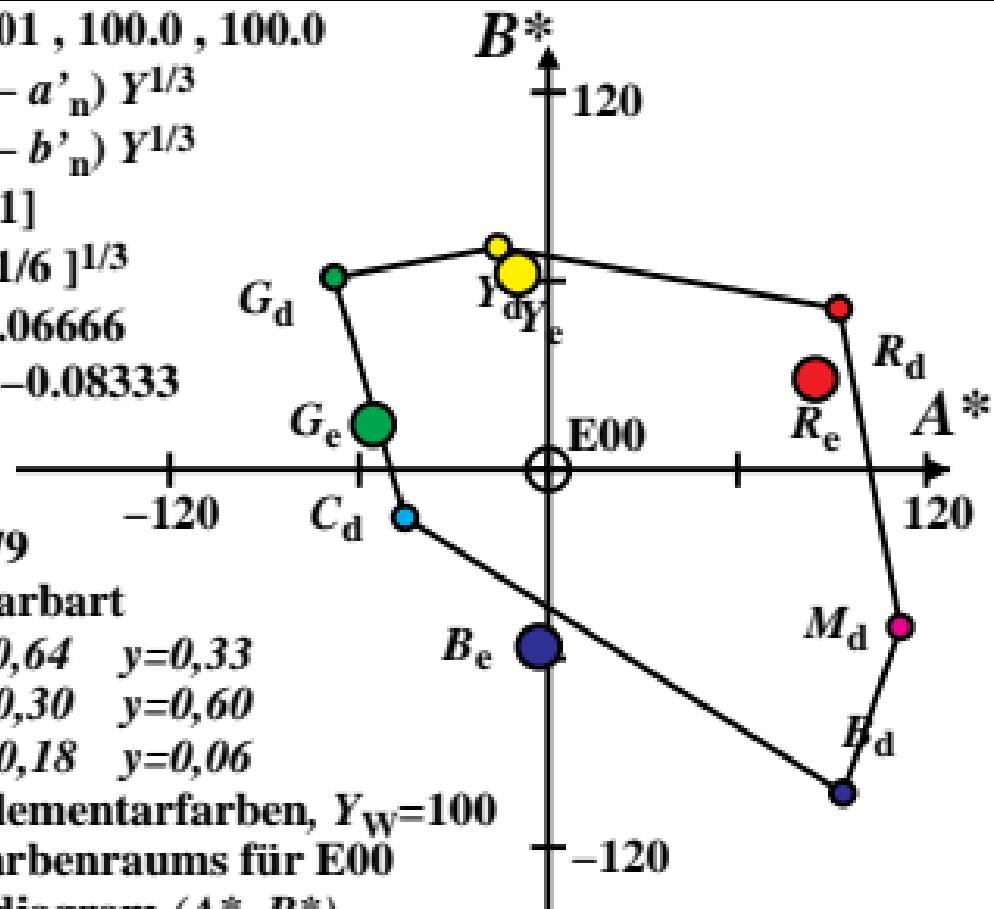

$XYZ_w=98.0718, 100.0, 118.22$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = C00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbraums für C00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

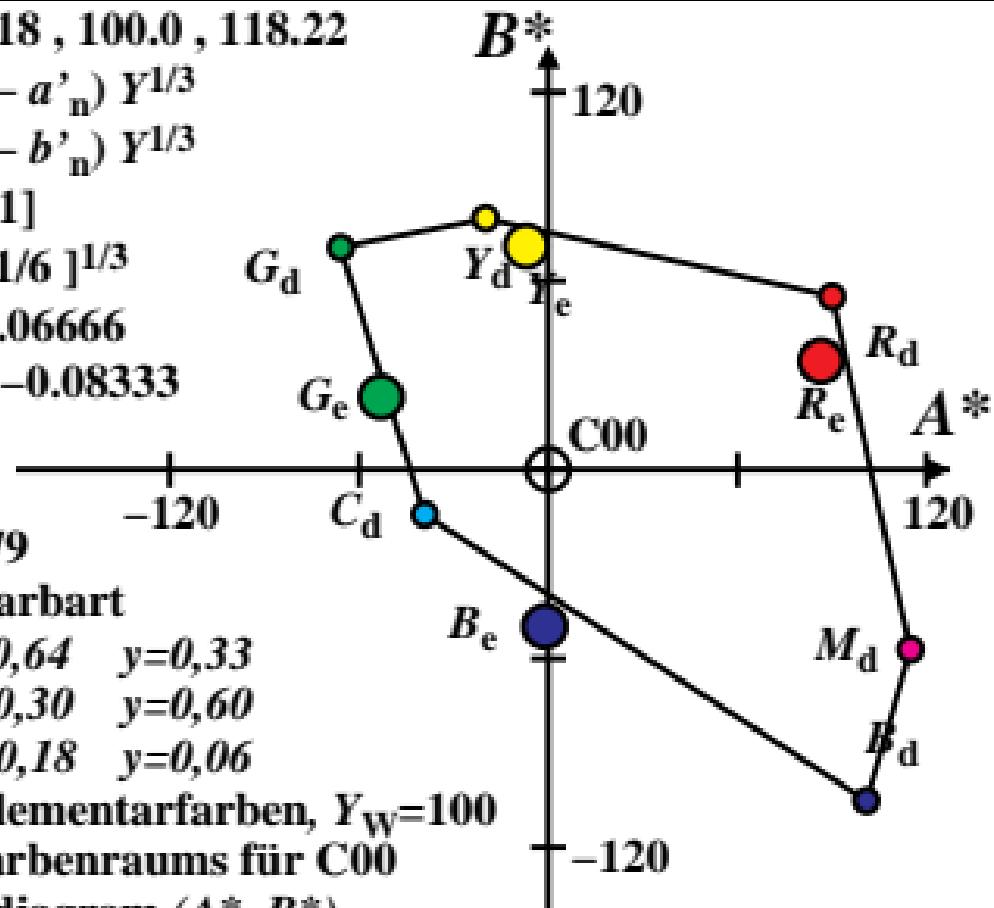

$XYZ_w=102.067, 100.0, 81.06$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = P00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbenraums für P00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

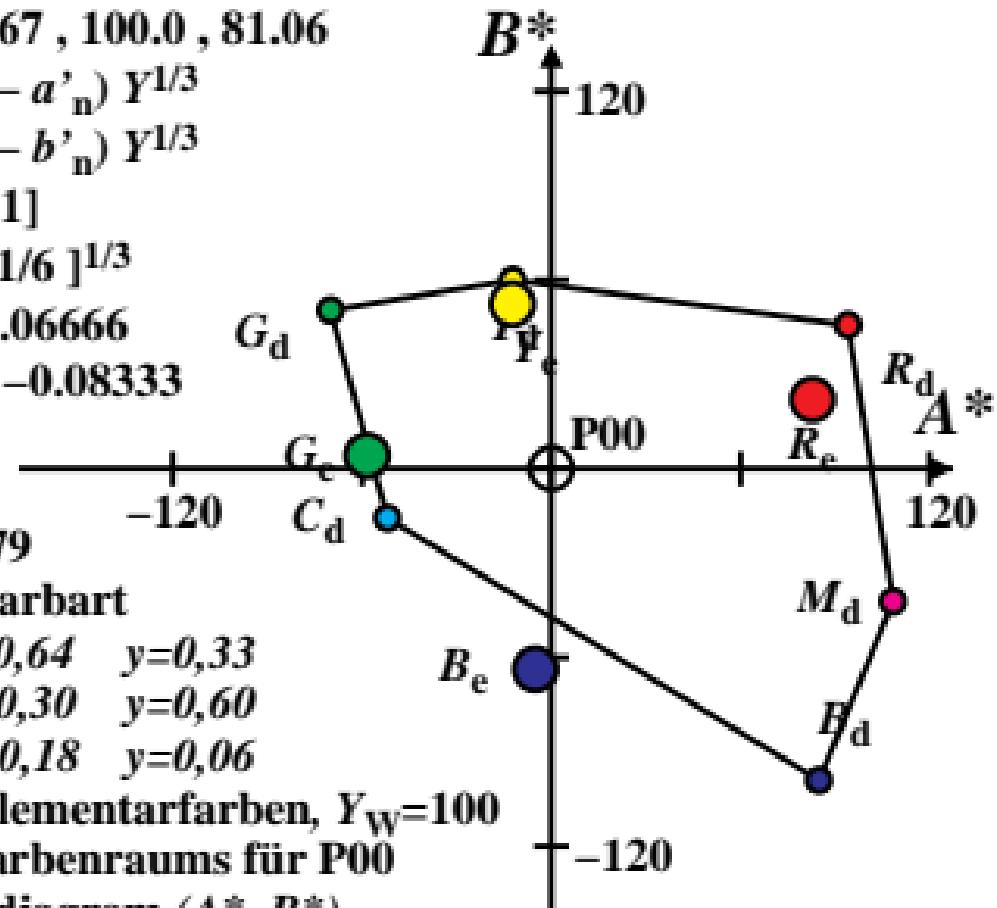

$XYZ_w=97.9332, 100.0, 118.95$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = Q00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_w=100$

des sRGB-Farbraums für Q00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

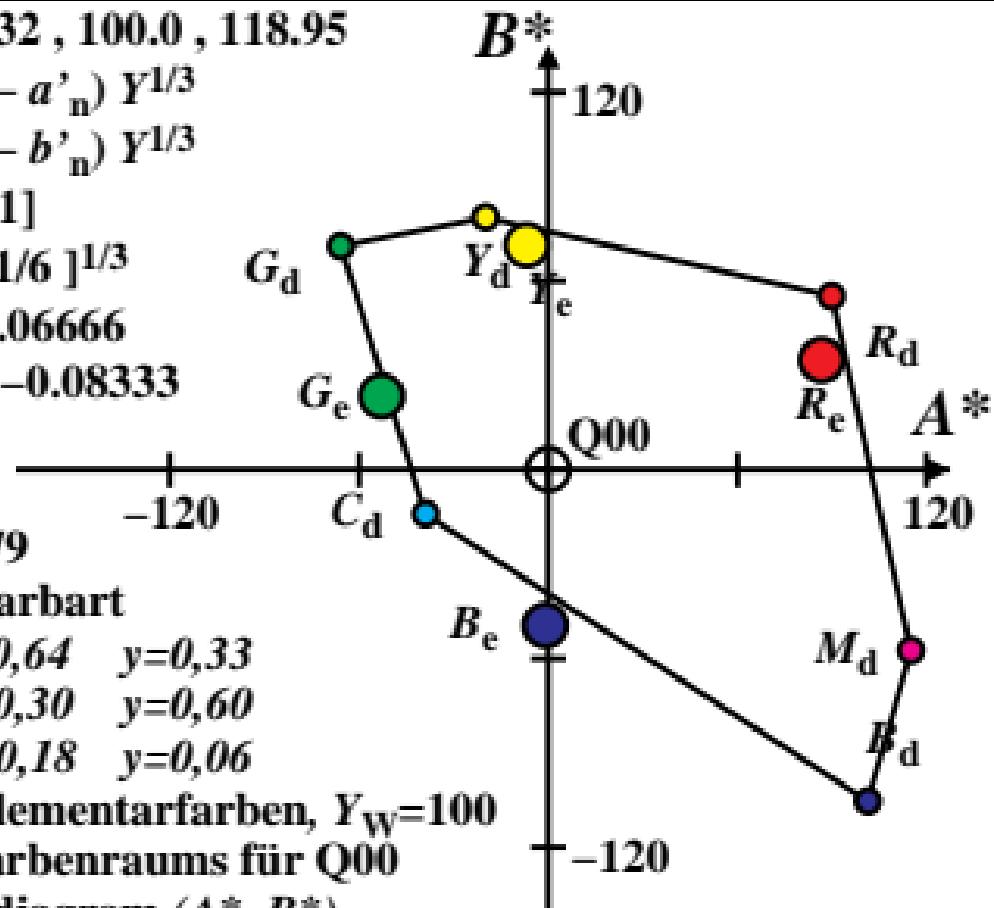

$XYZ_w=94.8136, 100.0, 107.33$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n*}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n*}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = D65$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_w=100$

des sRGB-Farbraums für D65

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

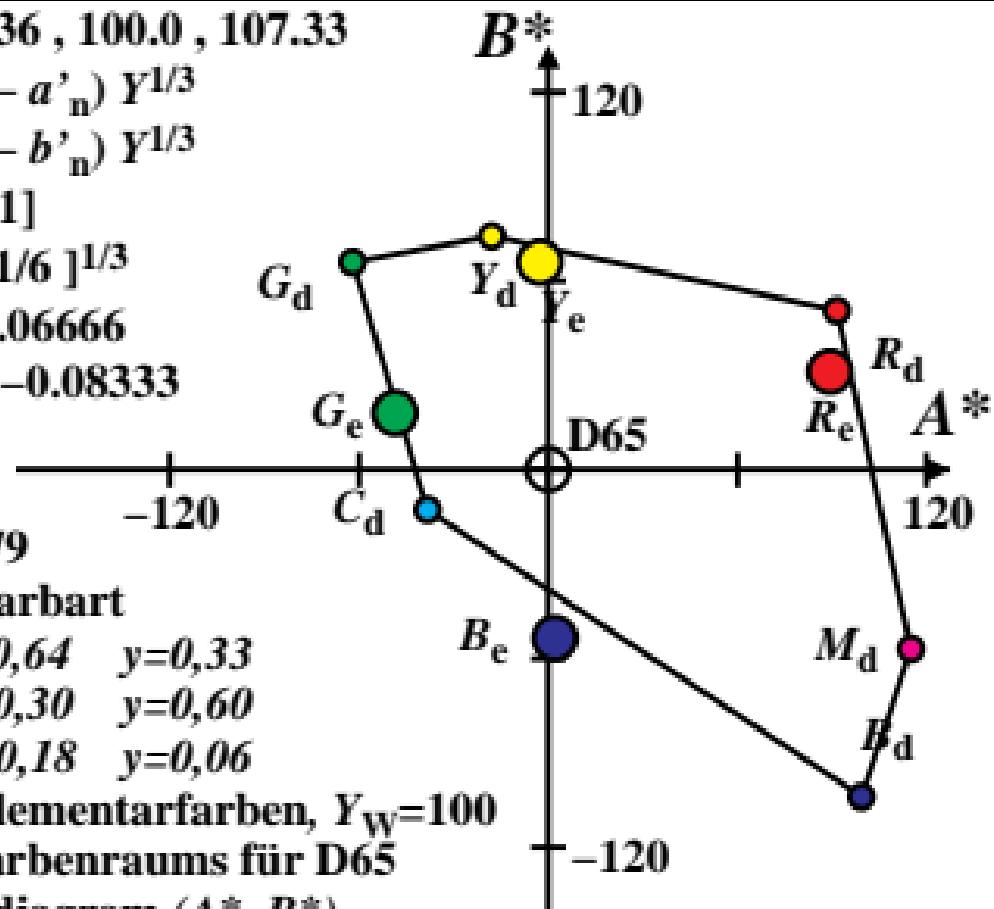

$XYZ_w=96.7256, 100.0, 81.41$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = D50$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbraums für D50

in Buntheitsdiagramm (A^*, B^*)

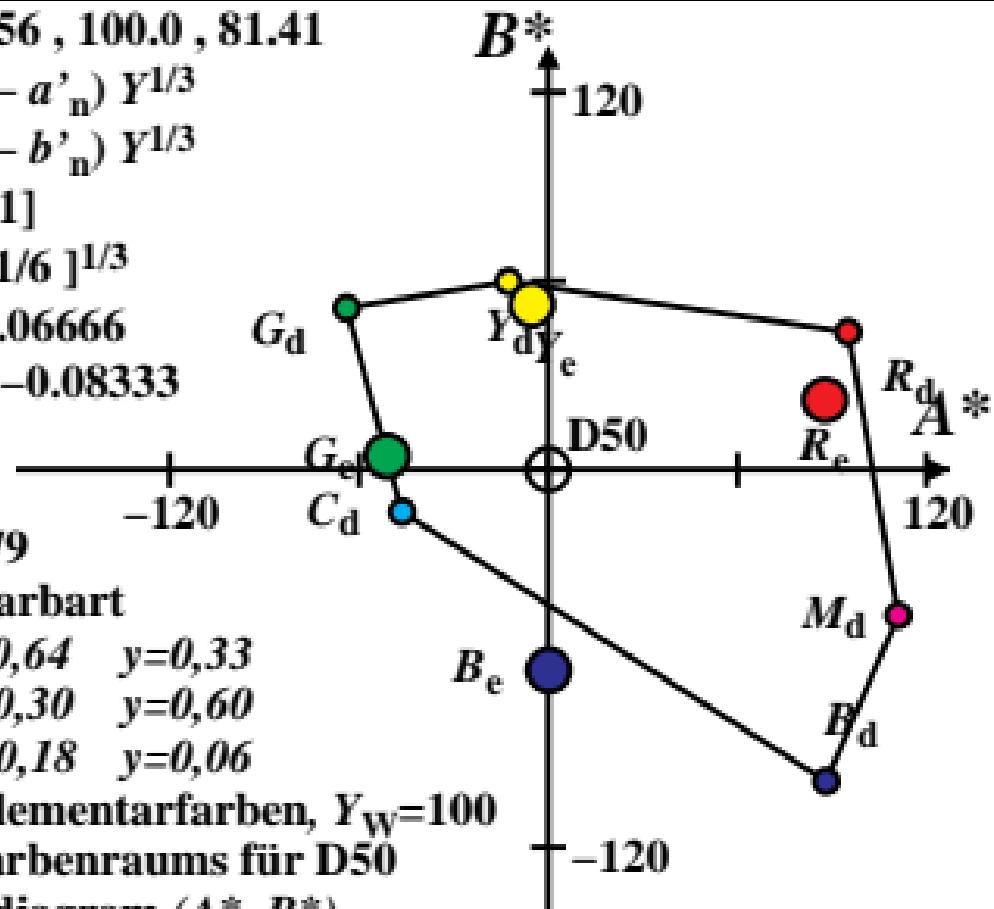

$XYZ_w=101.751, 100.0, 64.44$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n*}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n*}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = P40$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_w=100$

des sRGB-Farbenraums für P40

in Buntheitsdiagramm (A^*, B^*)

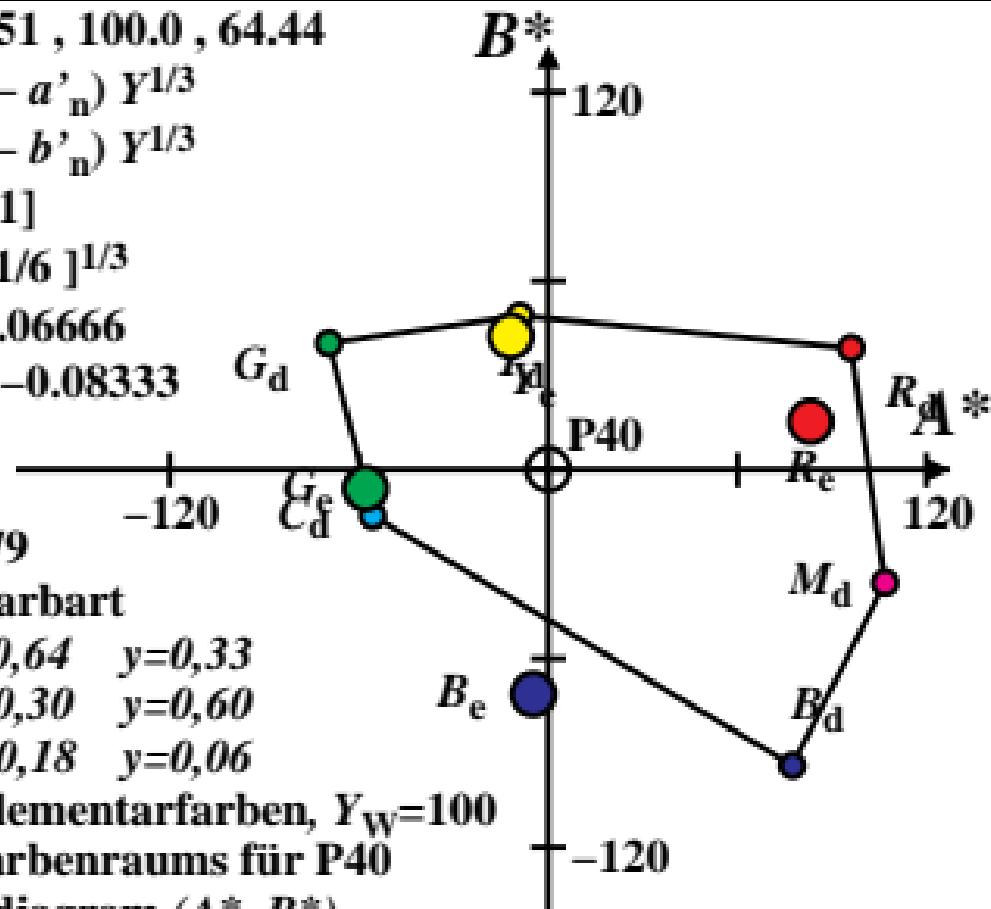

$XYZ_w=111.15, 100.0, 35.19$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = A00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbenraums für A00

in Buntheitsdiagramm (A^*, B^*)

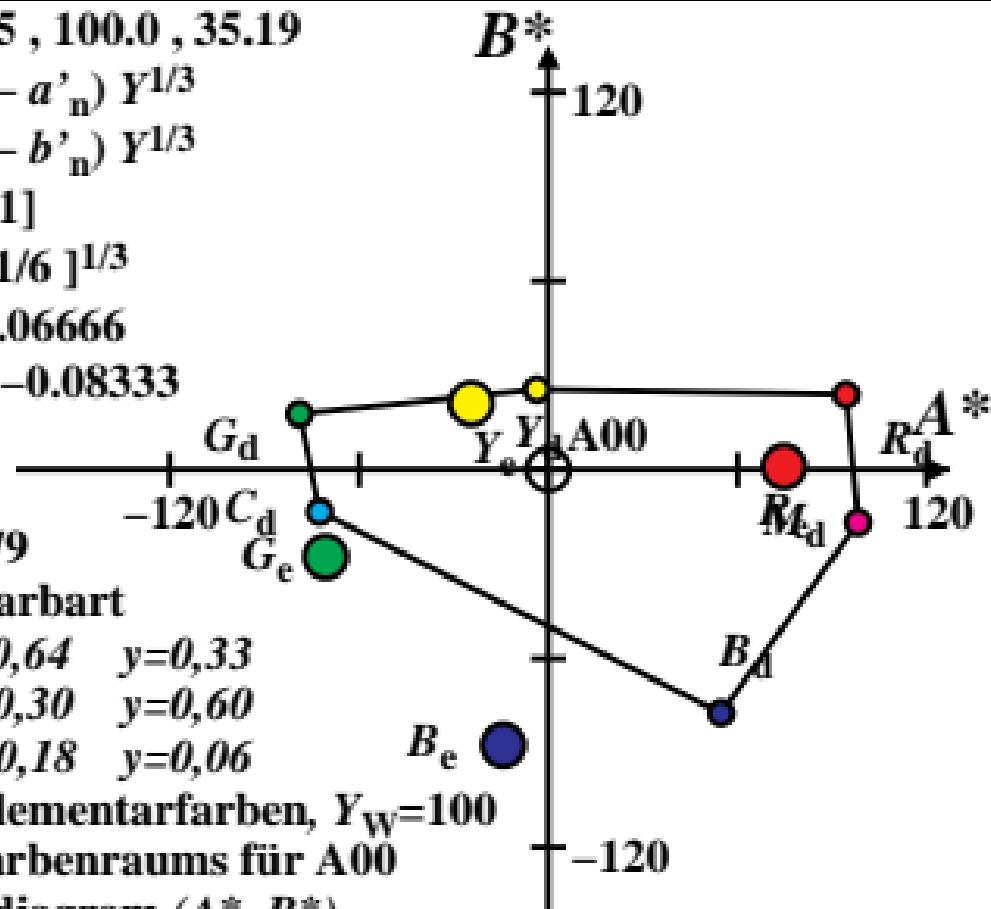

$XYZ_w=99.9908, 99.9999, 100.0$

$a^* = 500 (a' - a'_{n}) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_{n}) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = E00$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$


$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$

$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbenraums für E00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

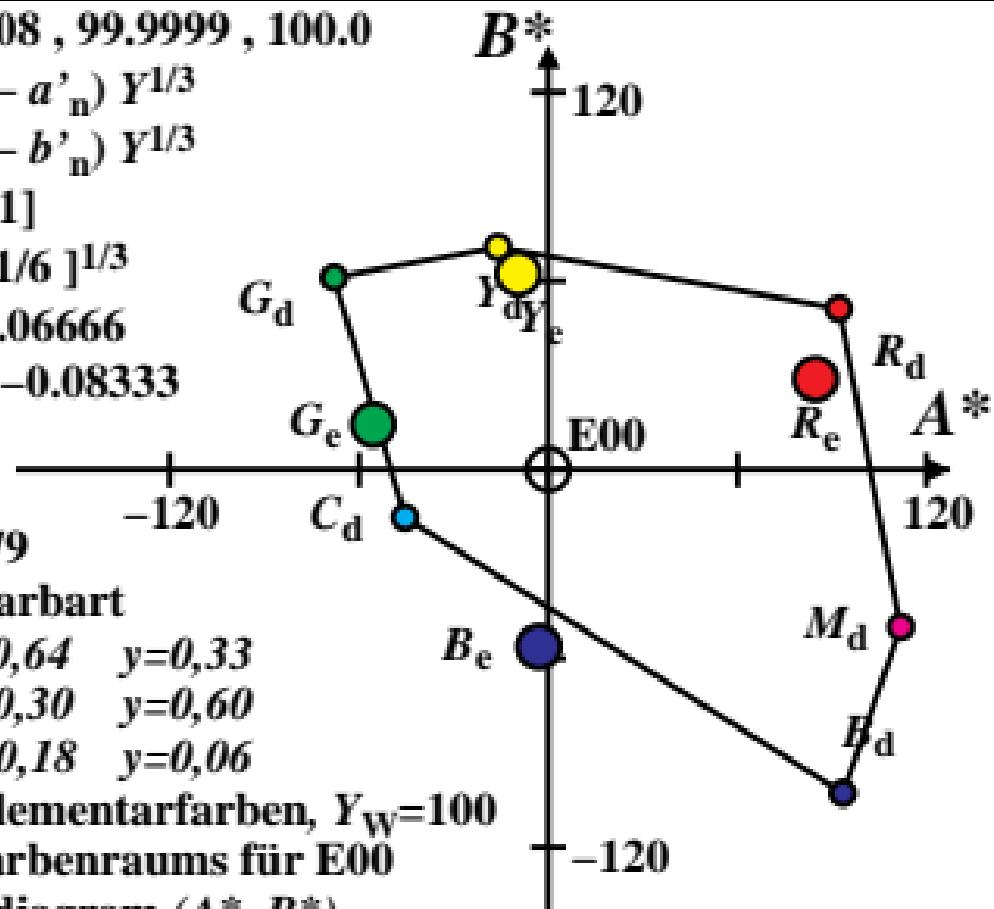

$XYZ_w=97.2866, 100.0, 116.14$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = C00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbraums für C00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

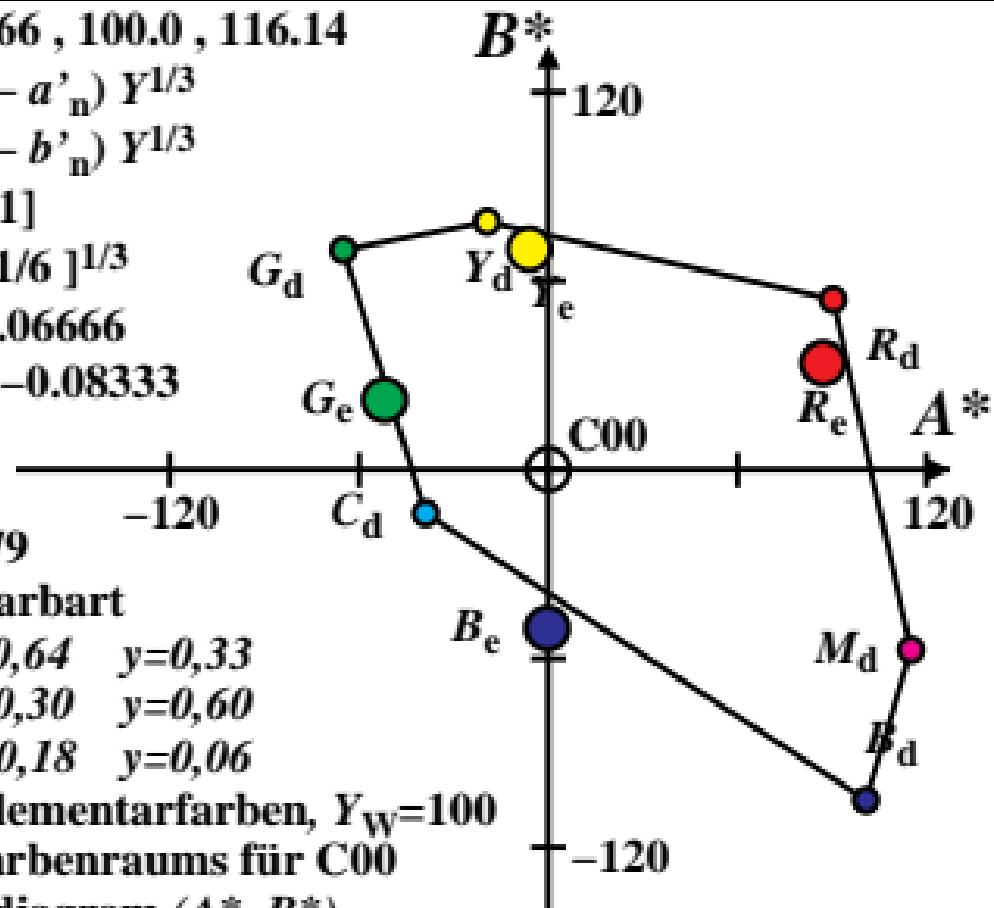

$XYZ_w=102.375, 100.0, 81.25$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n0}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = P00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$


$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbenraums für P00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

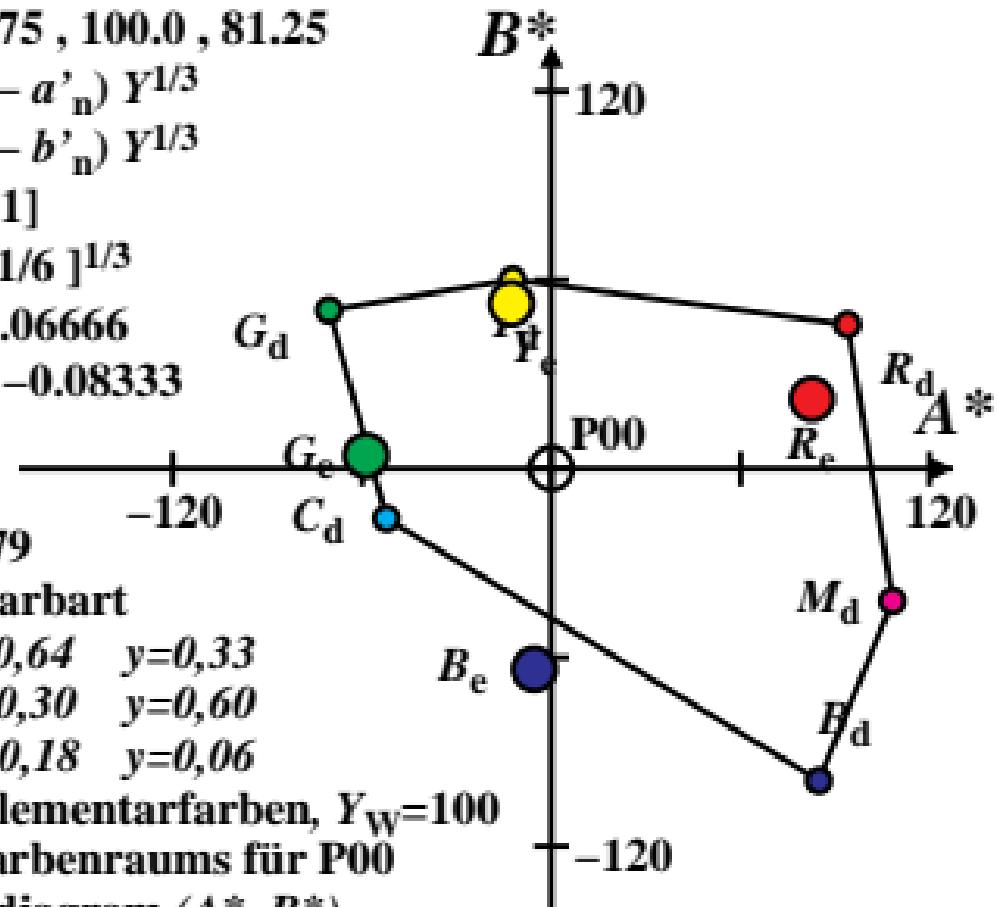

$XYZ_w=97.65, 100.0, 118.42$

$$a^* = 500 (a' - a'_{n}) Y^{1/3}$$

$$b^* = 500 (b' - b'_{n}) Y^{1/3}$$

$$a = a_2 [x/y + 1]$$

$$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$$

$$a_2 = 1/15 = 0.06666$$

$$b_2 = -1/12 = -0.08333$$

$$n = Q00$$

LABHNU1 79

Name und Farbart

$$R_{d,sRGB} \quad x=0,64 \quad y=0,33$$

$$G_{d,sRGB} \quad x=0,30 \quad y=0,60$$

$$B_{d,sRGB} \quad x=0,18 \quad y=0,06$$

Geräte- & Elementarfärbungen, $Y_W=100$

des sRGB-Farbraums für Q00

in Buntheitsdiagramm (A^* , B^*)

